

Fotohaus Wolf AG Freie Strasse 4 4001 Basel

Servicebericht – Leica MP #2940341 Datum: 11.04.2026



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Zustand bei Annahme: Im optischen System des Messsuchers (Rangefinder) hatte sich ein Bauteil gelöst und war aus seiner Position gefallen, wodurch die normale Funktion blockiert wurde. Zudem fehlte die Abdeckschraube für die Vertikaljustage des Entfernungsmessers am Gehäuse.

Durchgeführte Arbeiten:

- **Messsucher-Reparatur:** Das optische System wurde fachgerecht demontiert. Das gelöste Element wurde lokalisiert, gereinigt und an seiner vorgesehenen Position mit Spezialkleber dauerhaft neu fixiert. Anschliessend wurde das gesamte Messsuchersystem umfassend neu justiert und kalibriert.
- **Ersatzteile:** Die fehlende Abdeckschraube für die vertikale Justageöffnung wurde durch ein passendes Originalersatzteil ersetzt.

Technische Kontrolle: Der Messsucher arbeitet wieder einwandfrei. Das Sucherbild ist klar und die Entfernungsmessung erfolgt hochpräzise sowie absolut ohne mechanischen Widerstand. Die optische Einheit ist wieder fest verbaut und justiert.

Ihre Kamera ist voll funktionsfähig und einsatzbereit.

Mit freundlichen Grüssen, Feinmechaniker / Fototechniker Đorđe Vozarević